
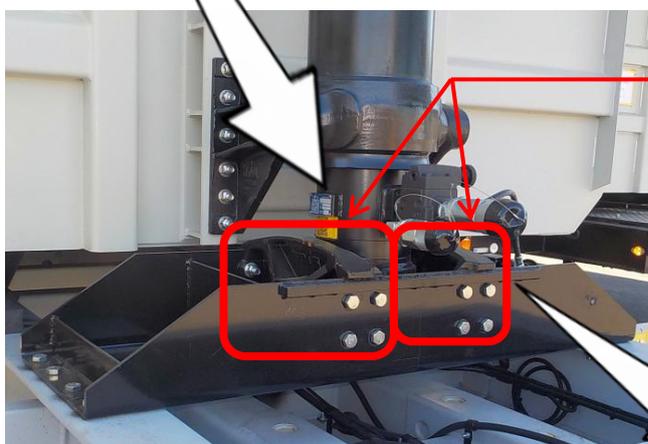


# 改善箇所説明図

対象車両外観

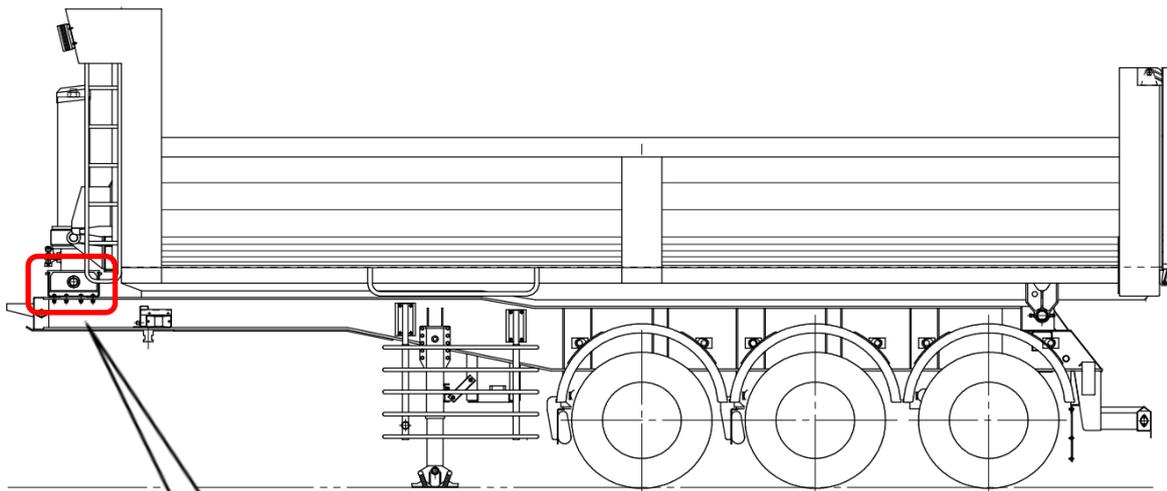

不具合発生箇所

シャシブラケット

不適合製造ロット番号  
B218  
B219



注1:   は、不適合製造ロット番号の点検箇所を示す。(左右、員数2ヶ)

注2:   は、交換部品を示す。

## 【不具合の内容】

ダンプセミトレーラの油圧シリンダーにおいて、製造工程が不適切なため、誤ったシャシブラケットが取付けられているものがある。そのため、シャシブラケットが破損し、油圧シリンダーを使っても荷役が出来ないおそれがある。

## 【改善の内容】


全車両、当該部品のシャシブラケットの製造ロット番号を点検し、不適切な製造が行われたロット番号の場合には、シャシブラケットを対策品に交換する。

## 改善の内容

1)不具合の部位(部品名) : HYVA製シャシブラケット

2)改善の内容 : 下図参照

### 改善前

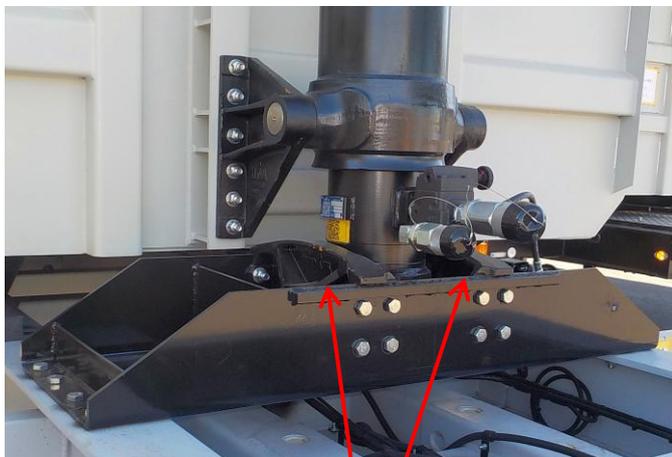

・耐久性に問題のある、不適正な製造が行われたロットがあることが判明。

- ・部品番号:01506131
- ・不適合製造ロット番号:B218及びB219



### 改善後

・当該部品番号:01506131



不適合製造ロット番号  
B218及びB219以外  
の製造ロット番号部品  
へ交換し、取付ボルトと  
ナットも新品へ交換する。

・別部品番号:01506181



又は

互換性のある新品の  
別部品へ交換し、取付  
ボルトとナットも新品へ  
交換する。